

86032 - M12 Connector 8 pin X-coded male field assembly Cat.6A

<p>1 Package content <i>Packungsinhalt</i></p> <p>AWG 22 - 26</p> <p>(Ø 6.0 - 7.8 mm) (Ø 7.8 - 8.5 mm)</p>	<p>2 Install cap nut (1), cable sealing (2) and clamping cage (3) in order.</p> <p><i>Überwurfmutter (1), Kabeldichtung (2) und Klemmkäfig (3) nacheinander montieren.</i></p> <p>Select the suitable cable sealing according to the diameter of the cable <i>Wählen Sie die geeignete Kabeldichtung je nach Kabeldurchmesser</i></p>	<p>3 1 Stripping length <i>Abisolierlänge</i></p> <p>min. 50mm</p> <p>2 Fold braid shield backwards <i>Geflechtschirm nach hinten legen</i></p> <p>3 Wrap braid shield evenly around cable jacket <i>Geflechtschirm um das Kabel wickeln</i></p>	<p>4 When using 22 AWG cable, wrap braided shield evenly over the foil shield for a length of 10 - 13 mm.</p> <p><i>Wenn Sie ein 22 AWG-Kabel verwenden, wickeln Sie das Schirmgeflecht auf einer Länge von 10 - 13 mm gleichmäßig um den Folien-schirm.</i></p> <p>10~13mm</p> <p>5 Cut off the foil shield of each pair. <i>Schneiden Sie den Folien-schirm der Adempaare ab.</i> 10mm</p> <p>Cut the orange and green pairs 10 mm shorter. <i>Kürzen Sie das orange und das grüne Adempaar um 10 mm.</i></p>
<p>5</p> <p>Cable end 1 Cable end 2</p>	<p>7</p> <p>1 white-orange 2 orange 3 white-green 4 green 5 white-brown 6 brown 7 white-blue 8 blue</p>	<p>8 Insert each wire on the cable manager.</p> <p><i>Legen Sie die einzelnen Adern am Kabelmanager auf.</i></p> <p>Then cut the wires flush. <i>Danach schneiden Sie die Adern bündig ab.</i></p>	<p>9 Press the shield cover down to the cable braid.</p> <p><i>Drücken Sie den Schirmdeckel auf das Kabelgeflecht.</i></p>
<p>6 Insert the long pairs (brown & blue) into the wire manager, then the short pairs (orange & green)</p> <p><i>Stecken Sie die langen Adempaare (braun & blau) in den Kabelmanager, dann die kurzen Adempaare (orange & grün).</i></p>			<p>10 Push the clamping cage forward into the wire manager.</p> <p><i>Schieben Sie den Klemmkäfig nach vorne in den Kabelmanager.</i></p>
<p>12 Insert the wire manager into the plug body.</p> <p><i>Führen Sie den Kabelmanager in das Steckergehäuse ein.</i></p> <p>Pay attention to the position. <i>Achten Sie auf die Position.</i></p>	<p>13 Push the wire manager firmly.</p> <p><i>Drücken Sie den Kabelmanager fest.</i></p>	<p>14 Push the wire manager forward until 2 - 3 mm gap is left.</p> <p><i>Schieben Sie den Kabelmanager nach vorne, bis ein Spalt von 2 - 3 mm verbleibt.</i></p> <p>2~3mm</p>	<p>14 Lock the cap nut.</p> <p><i>Die Überwurfmutter festziehen.</i></p>
<p>16 Tighten the cable gland clockwise.</p> <p><i>Ziehen Sie die Kabelverschraubung im Uhrzeigersinn fest.</i></p> <p>SW17 SW16</p>	<p>17</p>	<p>For retermination: Dismounting <i>Zur erneuten Terminierung: Demontieren</i></p>	
<p>1 Loosen the cable gland counterclockwise.</p> <p><i>Lösen Sie die Kabelverschraubung gegen den Uhrzeigersinn.</i></p> <p>SW17</p>	<p>2 Use a flathead screwdriver to pry the wire manager open.</p> <p><i>Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Drahtmanager aufzubeugen.</i></p> <p>SW16</p>		